




PRECAUZIONI INSTALLAZIONE TURBOCOMPRESSORI

750431-5012S (Honeywell-Garrett)
731877-5009S (Honeywell-Garrett)
49135-05671 (Mitsubishi)
708366-5005S (Honeywell-Garrett)
[Land Rover ma con motore BMW]
762965-5017S (Honeywell-Garrett)
708366-5005S (Honeywell-Garrett)
per motori BMW

Al fine di garantire il corretto funzionamento turbocompressore ed evitare rotture anticipate si consiglia di sostituire anche l'unità di sfiato (cod. BMW 11127799224).

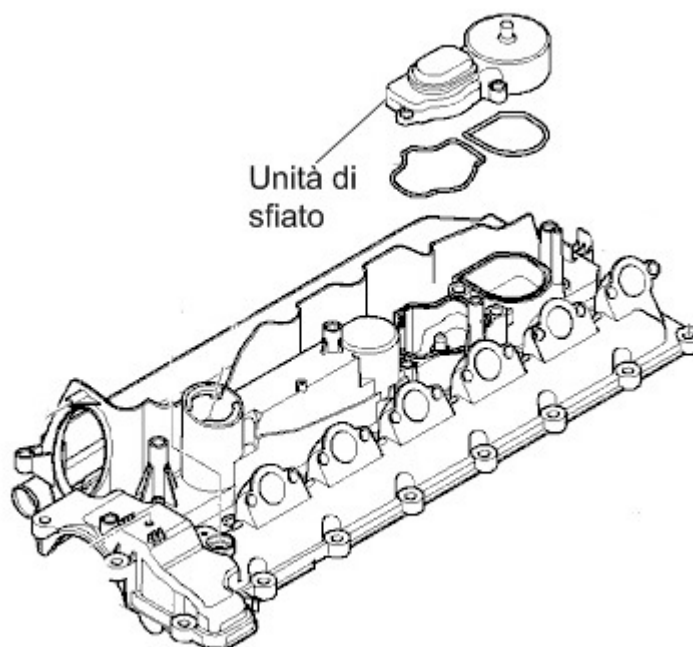



PRECAUZIONI INSTALLAZIONE TURBOCOMPRESSORI

49135-05671 (Mitsubishi)
49135-05760 (Mitsubishi)
741785-5014S (Honeywell-Garrett)
per motori BMW

Al fine di garantire il corretto funzionamento turbocompressore ed evitare rotture anticipate si consiglia di sostituire anche il tubo ingresso olio (cod. BMW11427791624).

INTERCAMBIABILITA' TURBO BMW

A SEGUITO DI INDICAZIONI DAL MERCATO, SI SEGNALE CHE NEL CASO DI SOSTITUZIONE DEL TURBOCOMPRESSORE **49135-05671** CON IL TURBOCOMPRESSORE **750952-5014S** OCCORRE TENERE PRESENTE CHE:

LA CENTRALINA DELLA VETTURA (ECU), POTREBBE NON RICONOSCERE LA CENTRALINA ELETTRONICA DEL TURBO (REA) RILEVANDO UN ERRORE.

IN QUESTO CASO OCCORRE CHE L'OPERATORE IN OFFICINA INTERVENGA CON L'APPARECCHIO DI DIAGNOSI CANCELLANDO L'ERRORE